



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

LINEA E GIUNZIONE GDA 2000-2500 A

Line and monoblock joints GDA 2000-2500 A

VALIDO PER / *VALID FOR:*





**Cod. GDA120000, GDA120001,
GDA120002, GDA125000, GDA125001, GDA125002
GDA4G20, GDACOGI20, GDA500007**

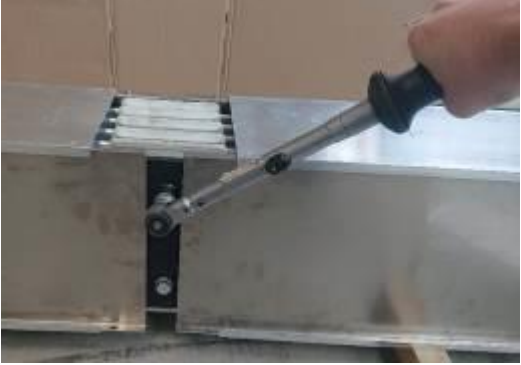

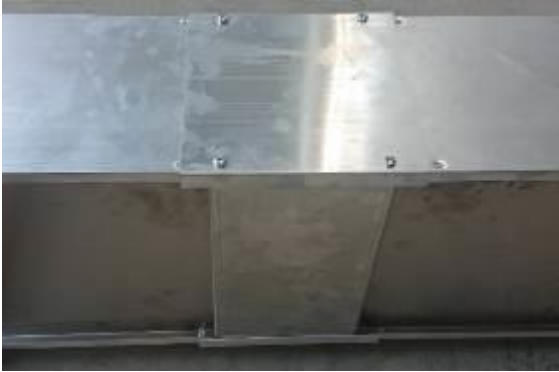


Via Pellice 75 - 10098 Rivoli - Italy
Tel. +39.011.9591991 - e-mail info@graziadio.it
www.graziadio.it

ATTENZIONE: EFFETTUARE LE SEGUENTI OPERAZIONI CON LINEA NON IN TENSIONE!

ATTENTION: DISCONNECT THE BUSBARS FROM THE ELECTRICAL CURRENT BEFORE REALIZING THE FOLLOWING OPERATIONS!

<p>1</p>	<p>Posizionare le barre a circa 40 mm l'una dall'altra; <i>Position the bars approximately 40 mm from each other;</i></p> 	<p>2</p> <p>Montare il coprifessura laterale (solo dal lato della fase esterna); <i>Fit the side slot cover (only on the external phase side);</i></p> 
<p>3</p>	<p>Inserire il giunto con le teste delle viti dal lato opposto rispetto al coprifessura laterale montato nella fase precedente (testa della vite lato neutro); <i>Insert the joint with the screw heads on the opposite side to the lateral slot cover mounted in the previous phase (screw head on the neutral side);</i></p> 	<p>4</p> <p>Inserire il giunto fino al fondo. Il giunto è correttamente inserito quando i conduttori del giunto sono allineati a quelli della barra; <i>Insert the joint as far as it will go. The joint is correctly inserted when the joint conductors are aligned with those of the bar;</i></p> 

<p>5</p>	<p>Serrare con la chiave dinamometrica a 80 Nm; <i>Tighten with the torque wrench to 80 Nm;</i></p> 	<p>6</p> <p>Rimuovere il coprifessura laterale; <i>Remove the side slot cover;</i></p> 
<p>7</p>	<p>Posizionare entrambi i coprifessura laterali ed entrambi i coprigiunti. Chiudere con le viti M5; <i>Position both side slot covers and both joint covers. Close with M5 screws.</i></p> 	
Empty space for additional instructions or diagrams		

INDICAZIONI FINALI
FINAL INSTRUCTIONS

Prima di mettere in funzione la linea accertarsi di:

- 1) Aver correttamente serrato i bulloni come indicato;
- 2) Effettuare la prova di isolamento con almeno 2200 V.
La resistenza deve essere maggiore di 1000 Ω/V verso terra per ogni circuito.

Before setting the line at work check that:

- 1. The bolts are correctly tightened;*
- 2. Make the isolation test under 2200 V at least.
The resistance of each circuit towards earth must be higher than 1000 Ω/V .*

Per ulteriori informazioni / For further information:
Tel.+39.011.9591991, e-mail info@graziadio.it
www.graziadio.it